

FITS INTO THESE CASES CONVIENE A CES BOÏTIERS CALZA EN ESTAS CAJAS		
TORK	Competitor / Concurrent / Competencia	
All / Tous / Todo: 1100s	All / Tous / Todo: T100s T10000s T210000s T300000s T400000s	
TYPE	VOLTAGE 60Hz	RATINGS
General Purpose	120/208-277VAC	40A
Resistive	120/208-277VAC	40A
Tungsten	120VAC	40A
Ballast	120/208-277VAC	20A
Electronic Ballast (LED)	120/208-277VAC	16A
Pilot Duty	120VAC / 240VAC	1100VA / 2200VA
Short Circuit Rating	120/208-277VAC	5KA
Motor	120VAC / 240VAC	2 HP / 5 HP
TYPE	TENSION DE 60 Hz	CAPACITÉ
Usage Général	120/208-277 V c.a.	40A
Résistif	120/208-277 V c.a.	40A
Tungstène	120 V c.a.	40A
Ballast	120/208-277 V c.a.	20A
Ballast Électronique (DEL)	120/208-277 V c.a.	16A
Pilote	120 V c.a. / 240 V c.a.	1100VA / 2200VA
Courant de Court-Circuit	120/208-277 V c.a.	5KA
Moteur	120 V c.a. / 240 V c.a.	2 HP / 5 HP
TIPO	VOLTAJE DE 60 Hz	CLASIFICACIONES
Uso General	120/208-277 VCA	40A
Resistivo	120/208-277 VCA	40A
Tungsteno	120 VCA	40A
Balastro	120/208-277 VCA	20A
Balastro Electrónico (LED)	120/208-277 VCA	16A
Servicio Piloto	120 VCA / 240 VCA	1100VA / 2200VA
Clasificado Para Corto Circuito	120/208-277 VCA	5KA
Motor	120 VCA / 240 VCA	2 HP / 5 HP

* WARNING: Cancer and reproductive harm.
 * ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo.
 * ADVERTISSEMENT: Cancer et troubles de l'appareil reproducteur.
 www.P65Warnings.ca.gov.

MADE IN MEXICO
 FABRIQUÉ EN MEXIQUE
 HECHO EN MEXICO

FOR TECHNICAL SUPPORT:
 SOUS-RECHERCHER:
 PARA CONSULTAR/ASER:
 EL SUPORTE TÉCNICO:
 NSI Industries
 800.321.5647
 nsindustries.com

©2024 NSI Industries, LLC
 North Carolina, USA
 888.500.4598

TORK 1109AM-IAP

UNIVERSAL REPLACEMENT TIMER
 MINUTERIE DE REMPLACEMENT UNIVERSELLE
 TEMPORIZADOR DE REPUESTO UNIVERSAL



**0-24
HOURS**

LIVE LIFE SMARTER™
 Dual voltage ready
 DPST contacts
 Sealed clock motor
 Day/night dial
 Commercial grade
 UL tested per UL/CSA
 Longest industry warranty

VIVEZ PLUS INTELLIGEMMENT
 Prêt pour bi-tension
 Contacts bipolaires unidirectionnels
 Moteur de minuterie scellé
 Cadran jour/nuit
 Qualité commerciale
 Testé UL selon UL/CSA
 Garantie la plus longue de l'industrie

VIVA LA VIDA SABIAMENTE
 Listo para voltaje doble
 Contactos DPST
 Motor de reloj sellado
 Perilla diurna/nocturna
 Uso comercial
 Probado por UL según UL/CSA
 La garantía más extensa de la industria


MECHANISM ONLY
 MÉCANISME SEULEMENT / SÓLO MECANISMO
120/208-240/277VAC



1109AM-IAP

2 YEAR WARRANTY
1109AM-IAP
 UNIVERSAL TIMER MECHANISM
 MÉCANISME DE MINUTERIE UNIVERSELLE
 MECANISMO DE TEMPORIZADOR UNIVERSESAL
0-24 HOURS
TORK
 120/208-240/277VAC

EASY INSTALLATION INSTALLATION FACILE / FÁCIL INSTALACIÓN

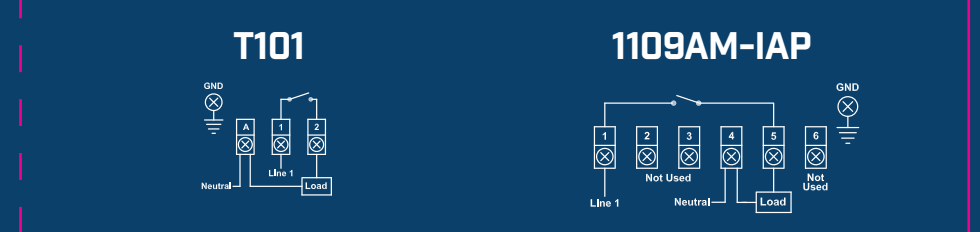

Disconnect power. Remove installed timer model T101 as follows:
 Remove terminal A wires and label them A. Remove terminal 1 wire and label it 1. Remove terminal 2 wire and label it 2. Remove mechanism from case.

Coupez l'alimentation électrique. Enlevez la minuterie modèle T101 comme suit:
 Détachez les fils de la borne A et identifiez-les à l'aide de la lettre A. Détachez le fil de la borne 1 et identifiez-le à l'aide du chiffre 1. Détachez le fil de la borne 2 et identifiez-le à l'aide du chiffre 2. Retirez le mécanisme du boîtier.

Desconnecte la energía. Retire el temporizador modelo T101 instalado de la siguiente manera:
 Retire los cables del terminal A y etiquételos A. Retire el cable del terminal 1 y rotúlelo 1. Quite el cable del 2 y etiquételo 2. Retire el mecanismo de la caja.

Install TORK timer model 1109AM-IAP as follows:
 Secure labeled A wire to terminal 4. Secure labeled 1 wire to terminal 1. Secure labeled 2 wire to terminal 5.

Installez la minuterie TORK modèle 1109AM-IAP comme suit:
 Raccordez les fils A à la borne 4. Raccordez le fil 1 à la borne 1. Raccordez le fil 2 à la borne 5.

Instale el temporizador TORK modelo 1109AM-IAP de la siguiente manera:
 Fije los cables rotulados A al terminal 4. Fije el cable rotulado 1 al terminal 1. Fije el cable rotulado 2 al terminal 5.



Disconnect power. Remove installed timer model T104 as follows:
 Remove terminal 1, 2, 3 and 4 wires and label them 1, 2, 3 and 4, respectively. Remove mechanism from case.

Coupez l'alimentation électrique. Enlevez la minuterie modèle T104 comme suit:
 Détachez les fils des bornes 1, 2, 3 et 4 et identifiez-les respectivement à l'aide des chiffres 1, 2, 3 et 4. Retirez le mécanisme du boîtier.

Desconecte la energía. Retire el temporizador modelo T104 instalado de la siguiente manera:
 Retire los cables de los terminales 1, 2, 3 y 4 y rotúlelos 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Retire el mecanismo de la caja.


Install TORK timer model 1109AM-IAP as follows:
 Install jumper wire across terminals 2 and 3. Secure labeled 1 wire to terminal 1. Secure labeled 2 wire to terminal 5. Secure labeled 3 wire to terminal 3. Secure labeled 4 wire to terminal 6.

Installer le modèle de minuterie TORK 1109AM-IAP comme suit:
 Installez le fil de liaison entre les bornes 2 et 3. Fixez le fil étiqueté 1 à la borne 1. Fixez le fil étiqueté 2 à la borne 5. Fixez le fil étiqueté 3 à la borne 3. Fixez le fil étiqueté 4 à la borne 6.

Instale la minuterie TORK modelo 1109AM-IAP como sigue:
 Instale un fil de liaison entre las bornes 2 y 3. Raccordez le fil 1 a la borne 1. Raccordez le fil 2 a la borne 5. Raccordez le fil 3 a la borne 3. Raccordez le fil 4 a la borne 6.



NSI Industries, LLC
 TORK TIME SWITCH
1109AM-IAP
 Packaging#: 10514(A)
 4C/0
 8.5”(H) x 4.91”(W) x 3.52”(E)
 07/2024

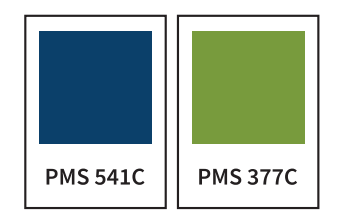

CMYK VALUES
 PMS 541C
 C=100 M=10 Y=32 K=22
 PMS 377C
 C=58 M=22 Y=100 K=4