

## WOS SERIES

WOS-M PIR SENSOR  
WOS-MN PIR SENSOR  
WOS-SN PIR SENSOR  
WOS-MN2T PIR AND ULTRASONIC SENSOR

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

#### DESCRIPTION

The WOS Series are line voltage powered wall switch occupancy sensors. They turn lighting systems on and off based on occupancy. The sensor is configured to turn lighting on, and hold it on as long as the sensor detects people moving in the room. After no movement is detected for a user specified set time (5 to 30 minutes), the lights are switched off.

Optional energy savings features are included. The "walk-through" mode shortens turn-off timing to 3 minutes when no activity is detected after 30 seconds. An integral light sensor can keep lights off if sufficient daylight is present in the room.\*

\*WOS-SN does not have a light sensor

#### SPECIFICATIONS

VOLTAGE: 120/230/277 VAC

WOS-SN: 120 VAC Only

OPERATING TEMPERATURE: 32°to 131°F (0°to 55°C)

ADJUSTABLE TIME DELAY: 5 minutes - 30 minutes (software settable)

WALK-THROUGH MODE: 3 minutes if no activity after 30 seconds (software settable)

TEST MODE: Software setting

PIR COVERAGE: SENSITIVITY ADJUSTMENT - Software settable

COVERAGE: 1200 sq. ft. PIR

\*WOS-SN VOLTAGE: 120 VAC Only

\*WOS-MN2T COVERAGE: 1200 sq. ft. PIR and 400 sq. ft. Ultrasonic

#### CAUTION


We recommend that installation be made by a licensed electrician. Before wiring and servicing, power to this unit and the equipment it controls must be turned off at the main panel. Connect in accordance with national and local electrical codes.

#### WARNING

Unit must be properly grounded to operate correctly.


#### WIRING INSTRUCTIONS: WOS-M

1. Turn power off at the electrical panel.
2. Connect the sensor's black wire to line. Connect the sensor's red wire to the load.
3. Connect the green wire to the ground. Unit must be properly grounded to operate correctly.
4. Mount the sensor to the electrical box using 2 mounting screws provided.
5. Install wall plate.
6. Turn power on at the electrical panel.
7. Program only if custom setting is desired. Refer to push button chart and follow FOUR & OUT THE DOOR instructions.

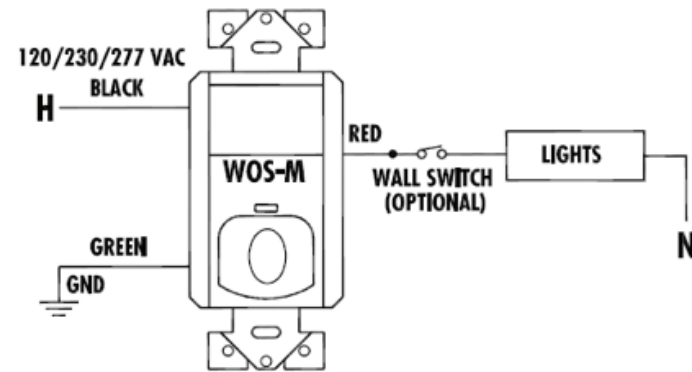

#### WIRING INSTRUCTIONS: WOS-MN, WOS-SN, WOS-MN2T



1. Turn power off at the electrical panel.
2. Connect the sensor's black wire to line. Connect the sensor's white wire to neutral. Connect the sensor's red wire to the load.
3. Connect your system grounding wire to the green screw on the sensor. Unit must be properly grounded per local codes.
4. Mount the sensor to the electrical box using 2 mounting screws provided.
5. Install wall plate.
6. Turn power on at the electrical panel.
7. Program only if custom setting is desired. Refer to push button chart and follow FOUR & OUT THE DOOR instructions.

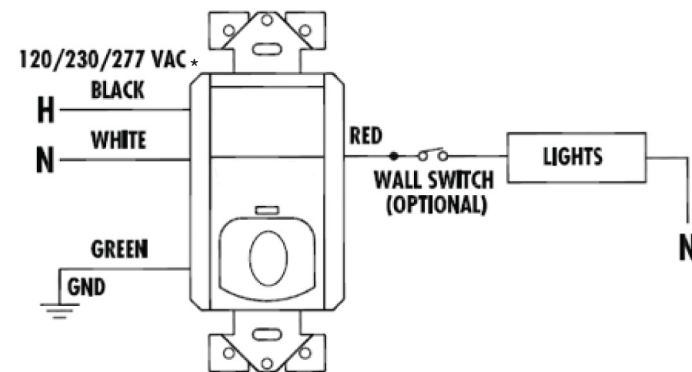

\*WOS-SN 120 VAC only

#### COVERAGE PATTERN: WOS-M, WOS-MN, WOS-SN



The WOS Series provides a pattern of 1200 square feet. The diagram shows the motion detection area with small motion detection closer to the sensor. Barriers within the space that block line-of-sight to sensor detection will decrease coverage area.

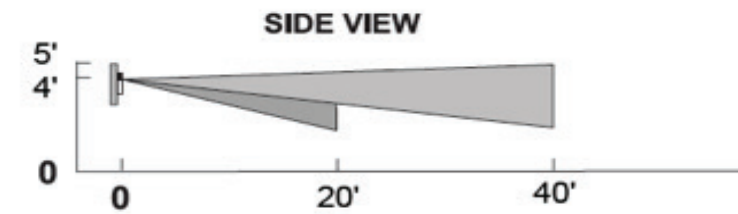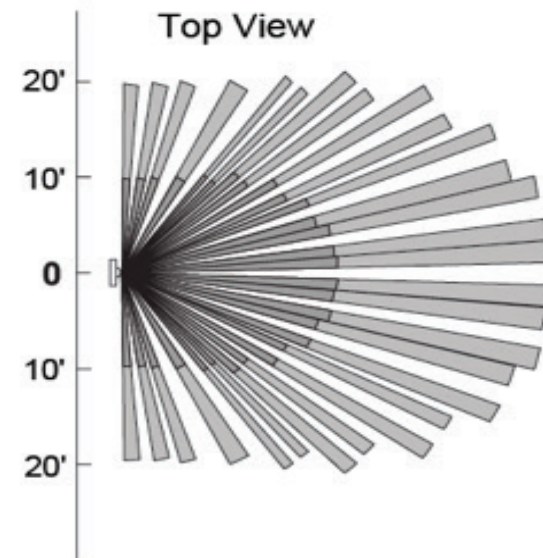

180° Field of View

#### COVERAGE PATTERN: WOS-MN2T

The WOS-MN2T Series provides a pattern of 1200 square feet with the PIR. The diagram shows the motion detection area with small motion detection closer to the sensor. Barriers within the space that block line-of-sight to PIR sensor detection will decrease coverage area. Workspace area should be placed to fall within the Ultrasonic coverage area.

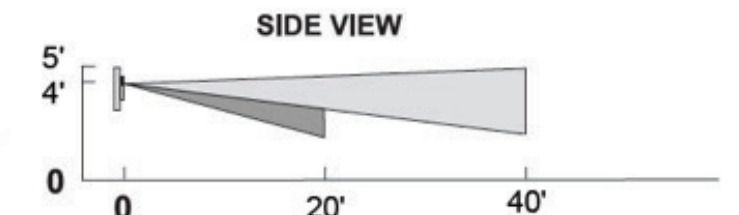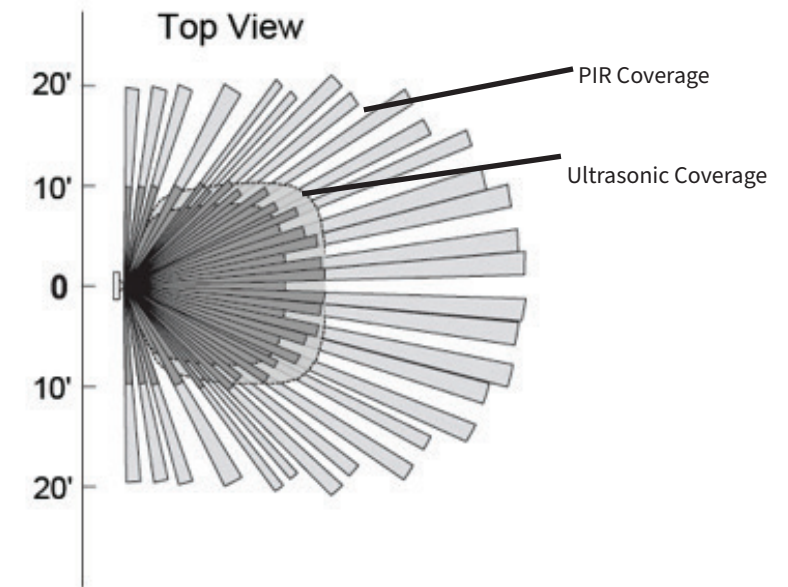

#### PLACEMENT GUIDELINES

The sensor should be installed with a visually unobstructed view of the workspace normally occupied. If the occupant cannot see the sensor from their normal work position, the sensor will not be able to detect their presence. File cabinets, doors, partitions, and walls are typical types of obstructions.

Avoid sensor placement with a view through a doorway. If doorway view is unavoidable, set sensor to manual move (vacancy setting) with Function 6. If hallway movement trips ultrasonic sensor, set to PIR only for initial trigger (Function 10 For WOS-MN2T Only).

### PUSH BUTTON FUNCTION CHART

#### Function 1 - Time Delay

1. 10 min\*
2. 5 min
3. 15 min
4. 20 min
5. 25 min
6. 30 min

#### Function 2 - Ultrasonic Coverage

(For WOS-MN2T Only)

1. Large Area\*
2. Medium Area
3. Small Area

#### Function 3 - Photocell Set Point

Ones Digit  
(Not WOS-SN)

1. Disabled\*
2. 2 fc
3. 3 fc
4. 4 fc
5. 5 fc
6. 6 fc
7. 7 fc
8. 8 fc
9. 9 fc
10. 0 fc

#### Function 4 - Photocell Set Point

Tens Digit  
(Not WOS-SN)

1. 0 fc\*
2. 10 fc
3. 20 fc
4. 30 fc
5. 40 fc
6. 50 fc
7. 60 fc
8. 70 fc
9. 80 fc
10. 90 fc
11. 100 fc
12. 200 fc

#### Function 5 - PIR Coverage

1. Large Area\*
2. Small Area

#### Function 6 - Mode

1. Auto On/Off\*
2. Manual On/Auto Off (Vacancy)
3. Walk Through
4. Test Mode (if left in test mode for 30 min, revert to default settings)

#### Function 7 - Push Button Disable

1. Button Active\*
2. Button Disabled

#### Function 8 - 100 Hour Burn-In

1. Disabled \*
2. Enabled

#### Function 9 - Warning Flash before shut off

1. Disabled\*
2. Enabled

#### Function 10 - Initial Turn On Sensor Trigger

(For WOS-MN2T Only)

1. PIR and Ultrasound\*
2. Ultrasound Only
3. PIR Only

#### Function 11 - Maintain On Sensor Trigger

(For WOS-MN2T Only)

1. Either PIR or Ultrasound\*
2. Ultrasound Only
3. PIR Only

Function 15 - Factory Defaults

1. Disabled\*
2. Enabled

\*Default Settings

### FOUR & OUT THE DOOR SETTINGS CHANGE

To change a program feature:

**PREP:** Review the function to see the function number, current setting and new setting that is to be entered.

1. **START** program mode:
  - a. **Press the button 5 times** consecutively. (The LED flashes with each press)  
NOTE: After the 5th button press the LED will stay on. The sensor is now in Program Mode.
2. **CHOOSE** the function:
  - a. **Press the button "X" number of times** to enter a function to change. (The LED flashes with each press)  
NOTE: When the button presses stop the sensor will then flash back the current setting for that function. (The sensor will do this 10 times and then go back to run mode if nothing is processed with prior settings)
3. **CHANGE** Function:
  - a. **Press the button the number of times for the new setting.** (The LED flashes with each press)  
NOTE: When the button presses stop, the sensor will then flash back the new setting for that function. (The sensor will do this 10 times and then go back to run mode if nothing is pressed and the new setting will not be saved)
4. **SAVE** Setting
  - a. **Press and hold the button until the LED stays on**, then release the button.
  - b. **Press the button 5 times to lock** in the setting. (The LED flashes with each press) After the 5th press the sensor will go back to run mode with the new setting active.

#### EXAMPLE:

To change time delay from 5 min to 10 min:

1. **START** Press the button 5 times.
  - a. The LED is now on.
2. **CHOOSE** Press the button the number of times for the mode you wish to change.
  - a. Press the button 1 time for Function 1.
  - b. The sensor now flashes twice, pauses, flashes twice, pauses, etc. (This shows the current program)
3. **CHANGE** Press the button 1 time.
  - a. The sensor now flashes once, pauses, flashes once, pauses, etc. (This shows the new program setting)
4. **SAVE** Now press and hold the button for 5 seconds.
  - a. The LED is now on
  - b. Now press the button 5 times
  - c. The time delay is changed to 5 minutes

*NOTE: To exit programming without making a change, if no button is pressed for 30 sec the sensor will return to run mode with the last settings that were locked in.*

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### DESCRIPTION

La série WOS est une ligne de détecteurs de présence à commutateur mural alimentés sur secteur. Ils activent et désactivent les systèmes d'éclairage selon la présence. Le détecteur est configuré pour activer l'éclairage et le maintenir actif aussi longtemps que le détecteur détecte des personnes se déplaçant dans la pièce. Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté pendant un délai de consigne spécifié par l'utilisateur (de 5 à 30 minutes), les lumières sont éteintes.

Des fonctionnalités d'économie d'énergie facultatives sont incluses. Le mode « traversant » réduit la temporisation à 3 minutes si aucune activité n'est détectée après 30 secondes. Un détecteur de lumière intégré peut maintenir les lumières éteintes si suffisamment de lumière du jour est présente dans la pièce.\*

\*WOS-SN pas de capteur de lumière

### CARACTÉRISTIQUES

**TENSION:** 120/230/277 V c.a.

WOS-SN: 120 V c.a. seulement

**TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT:** De 32 à 131°F (de 0 à 55°C)

**TEMPORISATION RÉGLABLE:** De 5 minutes à 30 minutes (réglage logiciel)

**MODE TRAVERSANT :** 3 minutes après 30 secondes d'inactivité (réglage logiciel)

**MODE D'ESSAI:** Réglage logiciel

**COUVERTURE IRP:** RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ – Réglage logiciel

**COUVERTURE:** 1200 pieds carrés

\*WOS-SN TENSION: 120 V c.a. seulement

\*WOS-MN2T COUVERTURE: 1200 pieds carrés IRP et 1200 pieds carrés Ultrasonique

### ATTENTION


Nous recommandons de confier l'installation à un électricien qualifié. Avant le raccordement et la maintenance, l'alimentation de ce commutateur doit être coupée au panneau électrique principale. Effectuez les branchements conformément aux codes de l'électricité en vigueur dans votre pays et votre région.

### WARNING

L'appareil doit être correctement mis à la terre pour fonctionner correctement.


### INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE: WOS-M

1. Coupez l'alimentation électrique au panneau électrique.
2. Connectez le fil noir du détecteur à la ligne. Connectez le fil rouge du détecteur à la charge.
3. Connectez le fil vert à la masse. L'appareil doit être correctement mis à la terre pour fonctionner correctement.
4. Montez le détecteur à la boîte électrique au moyen des 2 vis de montage fournies.
5. Installez la plaque murale.
6. Rallumez l'alimentation électrique au panneau électrique.
7. Programmez seulement si vous voulez un réglage personnalisé. Reportez-vous au diagramme des boutons-poussoirs et suivez les instructions FOUR & OUT THE DOOR.

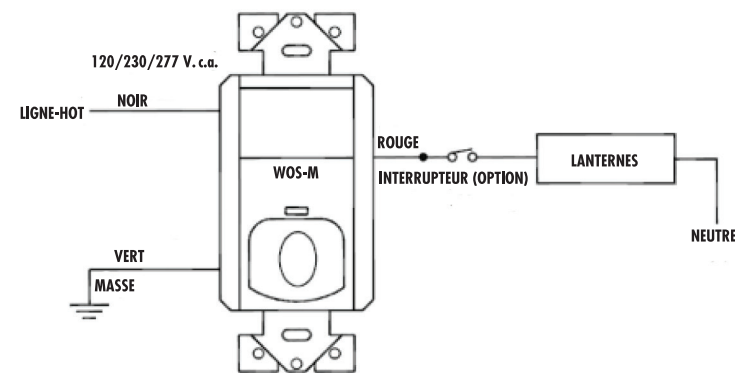

### INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE: WOS-MN, WOS-SN, WOS-MN2T


1. Coupez l'alimentation électrique au panneau électrique.
2. Connectez le fil noir du détecteur à la ligne. Connectez le fil blanc du détecteur au neutre. Connectez le fil rouge du détecteur à la charge.
3. Connectez le fil vert à la masse. L'appareil doit être correctement mis à la terre pour fonctionner correctement.
4. Montez le détecteur à la boîte électrique au moyen des 2 vis de montage fournies.
5. Installez la plaque murale.
6. Rallumez l'alimentation électrique au panneau électrique.
7. Programmez seulement si vous voulez un réglage personnalisé. Reportez-vous au diagramme des boutons-poussoirs et suivez les instructions FOUR & OUT THE DOOR.

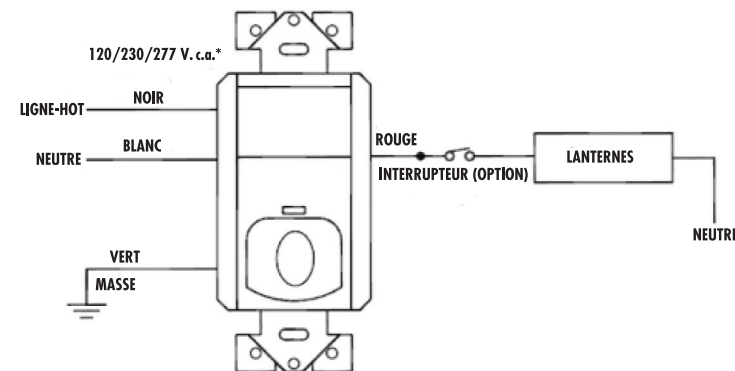

\*WOS-SN 120 V c.a. seulement


### MODÈLE DE COUVERTURE: WOS-M, WOS-MN, WOS-SN

La série WOS-M fournit un modèle de 1200 pieds carrés. Le diagramme montre la zone de détection de mouvement avec une détection de mouvement réduit plus près du détecteur. Les obstacles de l'espace qui bloquent la ligne de visée de la détection du détecteur diminueront la zone de couverture.

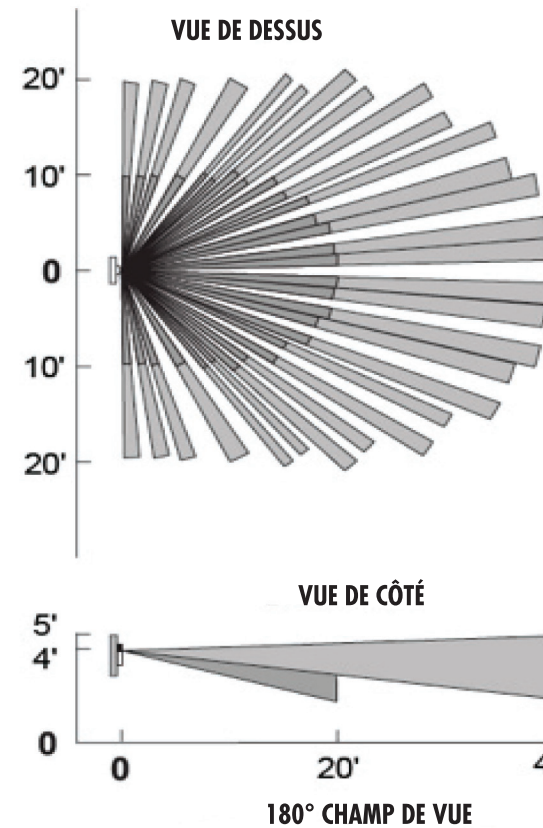

### MODÈLE DE COUVERTURE: WOS-MN2T

La série WOS-MN2T fournit un modèle de 1200 pieds carrés avec l'IRP. Le diagramme montre la zone de détection de mouvement avec détection de mouvement petit plus près de la sonde. Les obstacles dans l'espace qui bloquent la ligne de mire de détection du capteur IRP diminueront zone de couverture. Espace de travail devrait être mis à tomber dans la zone de couverture ultrasons.

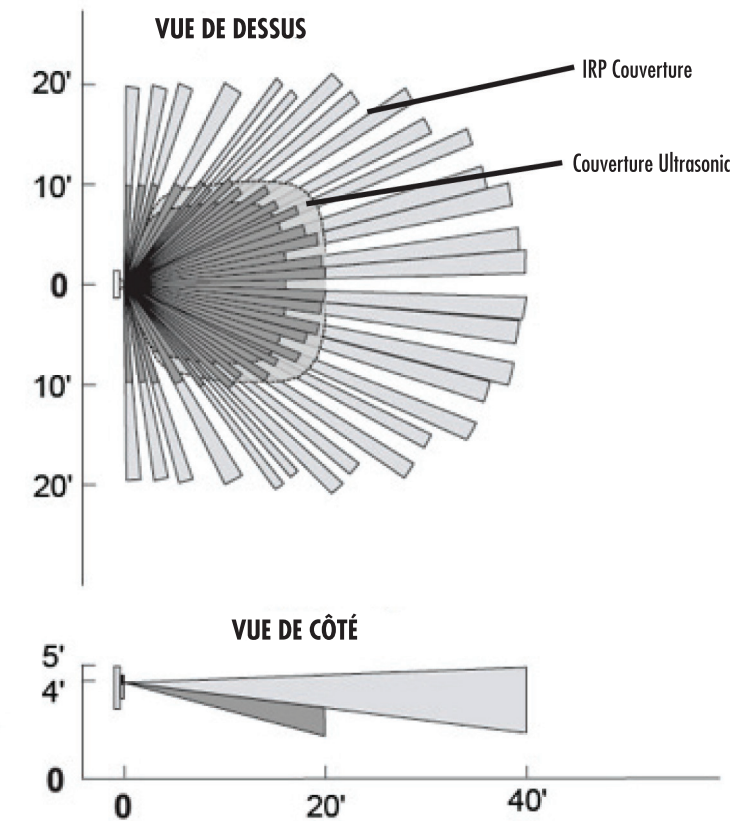

### DIRECTIVES DE PLACEMENT

Le détecteur doit être installé avec une vue sans entrave de l'espace de travail normalement occupé. Si l'occupant ne peut pas voir le détecteur depuis sa position de travail habituelle, le détecteur ne sera pas en mesure de détecter sa présence. Les classeurs, les portes, les cloisons ou les murs sont des obstacles typiques.

Évitez de placer le détecteur avec la vue sur une entrée de porte. Si la vue d'une entrée de porte est inévitable, réglez le détecteur sur mouvement manuel (réglage pièce libre) avec la Fonction 6. Si le mouvement de couloir voyages capteur ultrasonique, mis à IRP seulement pour déclenchement initial (**Function 10 WOS-MN2T Seulement**).



### DIAGRAMME DE FONCTIONS DES BOUTONS-POUSOIRS

#### Fonction 1 - Temporisation

1. 10 min\*
2. 5 min
3. 15 min
4. 20 min
5. 25 min
6. 30 min

#### Fonction 2 - Sensibilité à ultrasonique (WOS-MN2T Seulement)

1. Grande zone\*
2. Moyenne zone
3. Petite zone

#### Fonction 3 - Chiffre des unités du point de consigne des cellules photoélectriques (Pas WOS-SN)

1. Désactivée\*
2. 2 fc
3. 3 fc
4. 4 fc
5. 5 fc
6. 6 fc
7. 7 fc
8. 8 fc
9. 9 fc
10. 0 fc

#### Fonction 4 - Chiffre des dizaines du point de consigne des cellules photoélectriques (Pas WOS-SN)

1. 0 fc\*
2. 10 fc
3. 20 fc
4. 30 fc
5. 40 fc
6. 50 fc
7. 60 fc
8. 70 fc
9. 80 fc
10. 90 fc
11. 100 fc
12. 200 fc

#### Fonction 5 - Sensibilité à IRP

1. Grande surface\*
2. Petite surface

#### Fonction 6 - Mode

1. Activation/Désactivation automatique \*
2. Activation manuelle/ Désactivation automatique
3. Traversant
4. Mode d'essai (s'il est laissé en mode d'essai pendant 30 min, il reviendra aux paramètres par défaut)

#### Fonction 7 - Désactiver le bouton-poussoir

1. Bouton actif\*
2. Bouton désactivé

#### Fonction 8 - 100 heures de fonctionnement

1. Désactivée \*
2. Activée

#### Fonction 9 - Clignotement d'avertissement avant l'arrêt

1. Désactivée\*
2. Activée

#### Fonction 10 - Initiale tour sur capteur de déclenchement (WOS-MN2T Seulement)

1. IRP et ultrasons\*
2. Ultrasons seulement
3. IRP seulement

#### Fonction 11 - Maintenir sur le capteur de déclenchement (WOS-MN2T Seulement)

1. IRP ou ultrasons\*
2. Ultrasons seulement
3. IRP seulement

#### Fonction 15 - Paramètres par défaut

1. Désactivée\*
2. Activée

\*Paramètres par défaut

### MODIFICATION DES PARAMÈTRES FOUR & OUT THE DOOR

Pour modifier une fonctionnalité du programme:

**PRÉPARATION:** Revoyez la fonction pour voir le numéro de la fonction, le réglage actuel et le nouveau réglage à introduire.

1. **LANCER** le mode de programmation:
  - a. **Appuyez sur le bouton 5** fois de suite (la DEL clignote à chaque pression)  
REMARQUE : Après la 5ème pression du bouton, la DEL restera allumée. Le détecteur est maintenant en mode de programmation
2. **CHOISIR** la fonction:
  - a. **Appuyez sur le bouton "X" fois pour accéder** à une fonction à modifier (la DEL clignote à chaque pression)  
REMARQUE : Lorsque les pressions du bouton s'arrêtent, le détecteur fera alors clignoter le réglage actuel pour cette fonction (le détecteur fera cela 10 fois, puis reviendra au mode de fonctionnement avec les paramètres précédents si aucun bouton n'est appuyé)
3. **MODIFIER** la fonction:
  - a. **Appuyez sur le bouton le nombre de fois correspondant pour le nouveau réglage.** (La DEL clignote à chaque pression)  
REMARQUE : Lorsque les pressions du bouton s'arrêtent, le détecteur fera alors clignoter le nouveau réglage pour cette fonction. (Le détecteur fera cela 10 fois, puis reviendra au mode de fonctionnement si aucun bouton n'est appuyé et le nouveau réglage ne sera pas enregistré)
4. **ÉCONOMIE** réglage
  - a. **Appuyez et maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que la DEL reste allumée**, puis relâchez le bouton
  - b. **Appuyez sur le bouton 5 fois pour verrouiller** le réglage (la DEL clignote à chaque pression) Après la 5ème pression le détecteur reviendra au mode de fonctionnement avec le nouveau réglage actif.

#### EXEMPLE:

Pour modifier la temporisation de 5 min à 10 min:

1. **DÉMARRER** Appuyez sur le bouton 5 fois.
  - a. La DEL est maintenant allumée.
2. **CHOISIR** Appuyez sur le bouton le nombre de fois correspondant pour accéder au mode à changer
  - a. Appuyez sur le bouton 1 fois pour la Fonction 1
  - b. Le détecteur clignotera maintenant deux fois, fera une pause, clignotera deux fois, fera une pause et ainsi de suite. (Cela montre le programme actuel)
3. **MODIFIER** Appuyez sur le bouton 1 fois.
  - a. Le détecteur clignotera maintenant une fois, fera une pause, clignotera une fois, fera une pause et ainsi de suite. (Cela montre le nouveau réglage du programme).
4. **ENREGISTRER** Appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton pendant 5 secondes.
  - a. La DEL est maintenant allumée
  - b. Maintenant, appuyez sur le bouton 5 fois
  - c. La temporisation est changée à 5 minutes

*REMARQUE: Pour quitter la programmation sans effectuer de changements, si aucun bouton n'est appuyé pendant 30 secondes, le détecteur reviendra au mode de fonctionnement avec les derniers paramètres enregistrés.*

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### DESCRIPTION

El WOS es un sensor de ocupación con interruptor de pared que funciona con voltaje de línea. Enciende y apaga los sistemas de iluminación basándose en la ocupación. El sensor está configurado para encender las luces, y mantenerlas encendidas mientras el sensor detecte que hay gente circulando en el cuarto. Después de que no se detecte movimiento por un tiempo especificado por el usuario (5 a 30 minutos), se apagan las luces.

Se incluyen funciones opcionales para ahorrar energía. El modo "walk-through" [recorrido] abrevia el tiempo a 3 minutos cuando no se detecta actividad después de 30 segundos. Un sensor integral de luz puede mantener las luces apagadas si hay suficiente en el cuarto.\*

\*WOS-SN sin sensor de luz

### ESPECIFICACIONES

**VOLTAJE:** 120/230/277 VCA

WOS-SN: 120 VCA Only

**TEMPERATURA OPERATIVA:** 32° a 131°F (0° a 55°C)

**RETARDO DE TIEMPO AJUSTABLE:** 5 minutos - 30 minutos (fijable mediante software)

**MODO RECORRIDO:** 3 minutos si no hay actividad después de 30 segundos (fijable mediante software)

**MODO PRUEBA:** Ajuste mediante software

**COBERTURA PIR:** AJUSTE DE SENSIBILIDAD - Fijable mediante software

**COBERTURA:** 1200 pies<sup>2</sup> PIR

\***WOS-SN VOLTAJE:** 120 VCA solamente

\***WOS-MN2T COBERTURA:** 1200 pies<sup>2</sup> PIR y 400 pies<sup>2</sup> Ultrasonico

### PRECAUCIÓN


Se recomienda que la instalación sea realizada por un electricista calificado. Antes de cablear y dar servicio, debe apagarse la corriente a este interruptor en el panel principal. Conecte de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales.

### ADVERTENCIA

La unidad debe estar conectada a tierra debidamente para funcionar correctamente.


### INSTRUCCIONES DE CABLEADO: WOS-M

1. Apague la corriente en el panel eléctrico.
2. Conecte el cable negro del sensor a la línea. Conecte el cable rojo del sensor a la carga.
3. Conecte el cable verde a tierra. La unidad debe estar conectada a tierra debidamente para funcionar correctamente.
4. Monte el sensor en la caja eléctrica usando los 2 tornillos de montaje provistos.
5. Instale la placa de pared.
6. Encienda la corriente en el panel eléctrico.
7. Programe solo si se desea un ajuste personalizado. Remítase a la tabla de botones y siga las instrucciones CUATRO Y SALIDA.

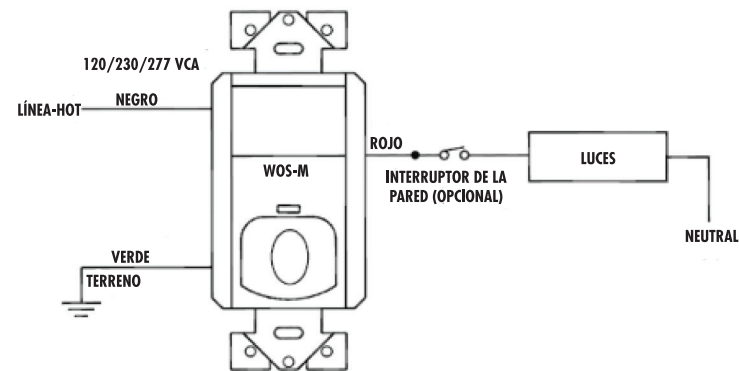

### INSTRUCCIONES DE CABLEADO: WOS-MN, WOS-SN, WOS-MN2T


1. Apague la corriente en el panel eléctrico.
2. Conecte el cable negro del sensor a la línea. Conecte el cable blanco del sensor a la posición neutral. Conecte el cable rojo del sensor a la carga.
3. Conecte el cable verde a tierra. La unidad debe estar conectada a tierra debidamente para funcionar correctamente.
4. Monte el sensor en la caja eléctrica usando los 2 tornillos de montaje provistos.
5. Instale la placa de pared.
6. Encienda la corriente en el panel eléctrico.
7. Programe solo si se desea un ajuste personalizado. Remítase a la tabla de botones y siga las instrucciones CUATRO Y SALIDA.

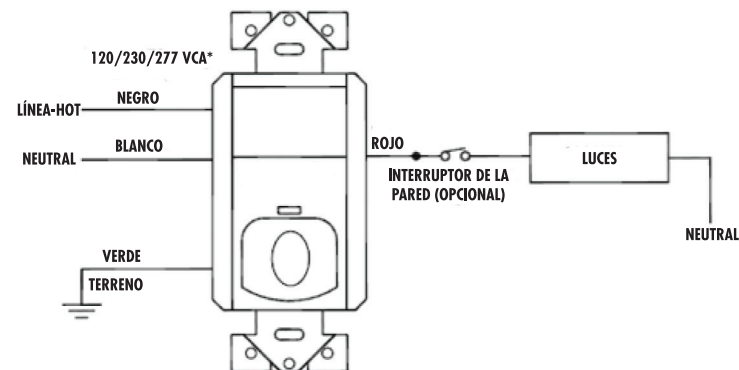

\*WOS-SN 120 VCA solamente


### PATRÓN DE COBERTURA: WOS-M, WOS-MN, WOS-SN

La serie WOS proporciona un patrón de 1200 pies cuadrados. El diagrama muestra el área que tiene detección de movimiento con la detección de poco movimiento más cerca del sensor. Las barreras que haya dentro del espacio que bloqueen la línea de visión del sensor disminuyen el área de cobertura.

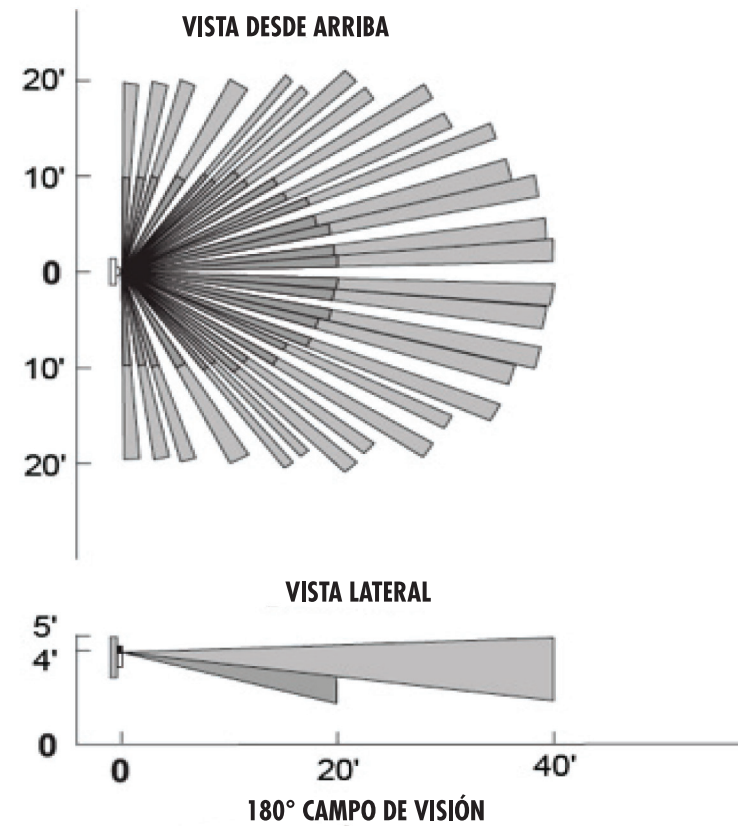

### PATRÓN DE COBERTURA: WOS-MN2T

La serie WOS-MN2T proporciona un patrón de 1200 pies cuadrados con PIR. El diagrama muestra el área que tiene detección de movimiento con la detección de poco movimiento más cerca del sensor. Las barreras que haya dentro del espacio que bloqueen la línea de visión del sensor PIR disminuyen el área de cobertura. Área de trabajo debe ser colocado a caer dentro del área de cobertura de ultrasonidos.

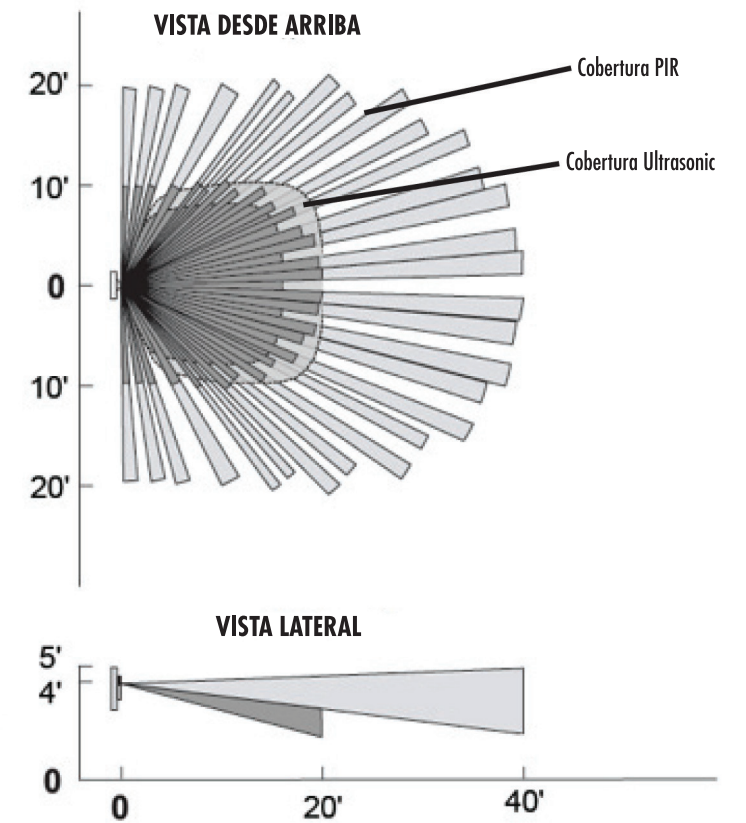

### PAUTAS DE COLOCACIÓN

Debe instalarse el sensor con una vista sin obstrucciones del espacio de trabajo que se ocupa normalmente. Si el ocupante no puede ver el sensor desde su posición normal de trabajo, el sensor no podrá detectar su presencia. Los muebles de archivo, puertas, particiones o paredes son tipos comunes de obstrucciones.

Evite colocar el sensor con vista a través de un umbral. Si no se puede evitar la vista a través de un umbral, fije el sensor en movimiento manual (ajuste vacante) con la función 6. Si el movimiento en el pasillo dispara el sensor ultrasónico fije en Solo PIR para disparo inicial (**Función 10 Para WOS-MN2T Solamente**).

### TABLE DE FUNCIONES DE LOS BOTONES

#### Función 1 - Retardo de tiempo

1. 10 min\*
2. 5 min
3. 15 min
4. 20 min
5. 25 min
6. 30 min

#### Función 2 - Cobertura

##### Ultrasónico

##### (Para WOS-MN2T Solamente)

1. Área grande\*
2. Área medio
3. Área pequeña

#### Función 3 - Queridos dígitos

##### puntos de ajuste fotocélula

##### (No WOS-SN)

1. Desactivado\*
2. 2 fc
3. 3 fc
4. 4 fc
5. 5 fc
6. 6 fc
7. 7 fc
8. 8 fc
9. 9 fc
10. 0 fc

#### Función 4 - Decenas dígitos

##### puntos de ajuste fotocélula

##### (No WOS-SN)

1. 0 fc\*
2. 10 fc
3. 20 fc
4. 30 fc
5. 40 fc
6. 50 fc
7. 60 fc
8. 70 fc
9. 80 fc
10. 90 fc
11. 100 fc
12. 200 fc

#### Función 5 - Cobertura de PIR

1. Área grande\*
2. Área pequeña

#### Función 6 - Modo

1. Enc/apag autom\*
2. No se usa
3. Recorrido
4. Modo prueba (Si queda en modo de prueba por 30 min, revierte a los ajustes predeterminados)

#### Función 7 - Pulsador Desactivar

1. Botón activo\*
2. Botón deshabilitado

#### Función 8 - 100 horas marcar a

##### fuego

1. Desactivado \*
2. Habilitado

#### Función 9 - Advertencia del flash

##### antes apagado

1. Desactivado \*
2. Habilitado

#### Función 10 - Gatillo de inicial

##### sensor activar

##### (Para WOS-MN2T Solamente)

1. PIR y Ultrasónico\*
2. Ultrasound Solamente
3. PIR Solamente

#### Función 11 - Mantener el gatillo

##### sensor

##### (For WOS-MN2T Only)

1. PIR o Ultrasónico\*
2. Ultrasónico Solamente
3. PIR Solamente

#### Función 15 - Ajustes

##### predeterminados de fábrica

1. Desactivado\*
2. Habilitado

\*Ajustes predeterminados de fábrica

### CAMBIO DE AJUSTES CUATRO Y SALIDA

Para cambiar la función de un programa:

**PREP:** Revise la función para ver el número de la función, el ajuste de corriente y el nuevo ajuste que debe colocarse.

1. **INICIAR** el modo de programa:

- a. **Presione el botón 5 veces** consecutivas (Destella el LED cada vez que presione)

NOTA: Después de la 5a vez que presione el botón, el LED permanece encendido. El sensor ahora está en el Modo Programa.

2. **ELEGIR** la función:

- a. **Presione el botón “X” número de veces** para introducir una función a cambiar (Destella el LED cada vez que presione)

NOTA: Cuando ya no presione más, el sensor destella con el ajuste actual para esa función (El sensor hace esto 10 veces y luego vuelve al modo para funcionar si no se presiona nada con los ajustes anteriores)

3. **CAMBIAR** la función:

- a. **Presione el botón el número de veces que desee para el nuevo ajuste.** (El LED destella cada vez que presione)

NOTA: Cuando se deja de presionar, el sensor destella con el nuevo ajuste para esa función. (El sensor hace esto 10 veces y luego vuelve al modo para funcionar si no se presiona nada y no se guarda el ajuste nuevo)

4. **GUARDAR** el ajuste:

- a. **Presione y mantenga así el botón hasta que quede encendido el LED,** luego suelte el botón.

b. **Presione el botón 5 veces para fijar** el ajuste (El LED destella cada vez que presione) Después de la 5a vez que presione, el sensor vuelve al modo para funcionar quedando activo el nuevo ajuste.

### EJEMPLO:

Para cambiar el retardo de tiempo de 5 min a 10 min:

1. **INCIAR** Presione el botón 5 veces.

- a. Ahora queda encendido el LED.

2. **ELEGIR** Presione el botón el número de veces para el modo que desea cambiar.

- a. Presione el botón 1 vez para la Función 1.

b. Ahora el sensor destella dos veces, hace una pausa, destella dos veces, hace una pausa, etc.

(Esto muestra el programa actual)

3. **CAMBIAR** Presione el botón 1 vez.

- a. Ahora el sensor destella una vez, hace una pausa, destella una vez, hace una pausa, etc.

(Esto muestra el nuevo ajuste del programa)

4. **GUARDAR** Ahora presione y mantenga así el botón durante 5 segundos .

- a. Ahora queda encendido el LED

- b. Ahora presione el botón 5 veces

- c. El tiempo de retardo cambia 5 minutos

NOTA: Para salir de la programación sin hacer un cambio, si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el sensor regresará al modo para funcionar con los últimos ajustes que se fijaron.