

TORK®

DZM200BP

E5877
469D



MEETS CALIFORNIA
ENERGY COMMISSION'S
TITLE 24 REQUIREMENTS

DIGITAL TIME SWITCH

SPECIFICATIONS

INPUT VOLTAGE: 120/208-240/277 VAC,
50/60 Hz, 4VA Max.

DRY CONTACT RATINGS: SPDT Momentary

Dry Contacts (Unpowered).

CONTACT RATINGS


LOAD TYPE	VOLTAGE	RATING
General Purpose	120-277VAC	20A
Pilot Duty	120-240VAC	720VA

WIRING INSTRUCTIONS & DIAGRAM

Use copper wire only. AWG #14-16 for line input and AWG #12-16 for load outputs. **WIRING TO COMPLY WITH ALL LOCAL AND NATIONAL ELECTRICAL CODES.** Bonding between conduit connection is not automatic and must be provided as part of the installation.

THE ENCLOSURE MUST BE PROPERLY GROUNDED. Minimum 20 lb. in. torque required at the terminals to ensure proper connections.

Scan with mobile device for additional information

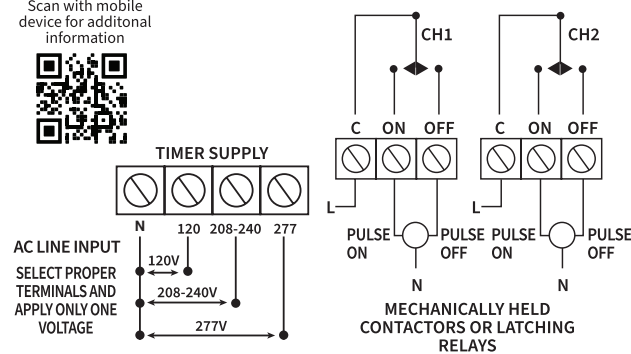

! CAUTION !

RISK OF ELECTRIC SHOCK

More than one disconnect switch may be required to de-energize the equipment before servicing. Disconnect power at main panel prior to installing or servicing this lighting control or the equipment connected to it.

REPLACE INSULATOR AFTER WIRING.

FOR TECHNICAL SUPPORT:
SOUTIEN TECHNIQUE :
PARA COMUNICARSE CON
EL SERVICIO TÉCNICO:
888.500.4598 LI-726(F)



NSI Industries
800.321.5847
nsiindustries.com

NSI Industries, LLC
TORK INSTRUCTION
DZM200BP
LI-726(F)
3.5" x 7.5"
1/0 (BLACK)
01/2025

MINUTERIE NUMÉRIQUE

SPÉCIFICATIONS

TENSION D'ENTRÉE : 120/208-240/277 V c.a., 50/60 Hz, 4 VA Max.


CAPACITÉ DES CONTACTS SECS : Contacts Secs Unipolaires Bidirectionnels Momentanés (Non Alimentés).

CAPACITÉ DES CONTACTS :

CHARGE	TENSION	PUISSANCE
Usage Général	120-277 V c.a.	20 A
Régime De Fonctionnement Asservi	120-240 V c.a.	720 VA

DIRECTIVES ET SCHÉMA DE CÂBLAGE

Utilisez uniquement des fils de cuivre de calibre AWG 14 à 16 pour l'entrée ligne et de calibre AWG 12 à 16 pour les sorties de charge. **LE CÂBLAGE DOIT RESPECTER LE CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ ET TOUS LES CODES LOCAUX.** La liaison électrique entre les raccords de conduit n'est pas automatique et doit faire partie de l'installation. **LE BOÎTIER DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE CORRECTEMENT.** Un couple d'au moins 20 po-lb (2,26 N.m.) aux bornes est nécessaire pour assurer une bonne connexion.

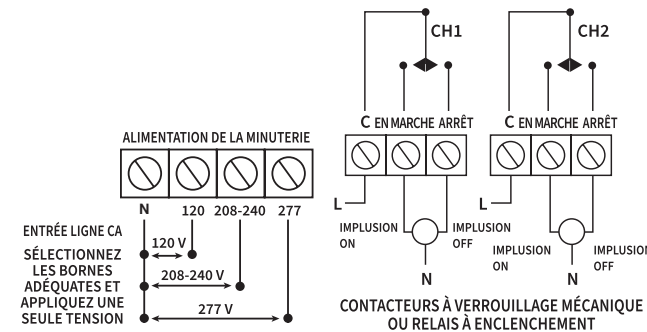

! MISE EN GARDE !
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
Un seul sectionneur peut ne pas être suffisant pour mettre l'équipement hors tension avant l'entretien. Coupez le courant à partir du tableau de distribution principal avant d'installer ou de réparer cet appareil de commande de l'éclairage ou tout équipement y étant branché.
REMETTEZ L'ISOLATEUR EN PLACE UNE FOIS LE CÂBLAGE EFFECTUÉ.

DZM200BP LI-726(F)

TEMPORIZADOR DIGITAL

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA: 120/208-240/277 VCA, 50/60 Hz, 4 VA máx.


CAPACIDADES NOMINALES DEL CONTACTO SECO: Contactores Retenidos Mecánicamente O Relés De Enganche.

CAPACIDADES NOMINALES DEL CONTACTO:

CHARGE	TENSION	PUISSANCE
Usó General	120-277 VCA	20 A
Servicio Piloto	120-240 VCA	720 VA

INSTRUCCIONES Y DIAGRAMA DE CABLEADO

Use alambre de cobre solamente. Calibre 14-16 AWG para la entrada de línea y calibre 12-16 AWG para las salidas de cargas. **EL CABLEADO DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES.** La unión entre la conexión de conductos no es automática y debe efectuarse como parte de la instalación. **LA CAJA DEBE ESTAR CONECTADA A TIERRA CORRECTAMENTE.** Se requiere un torque mínimo de 20 psi en las terminales para garantizar que las conexiones sean adecuadas.

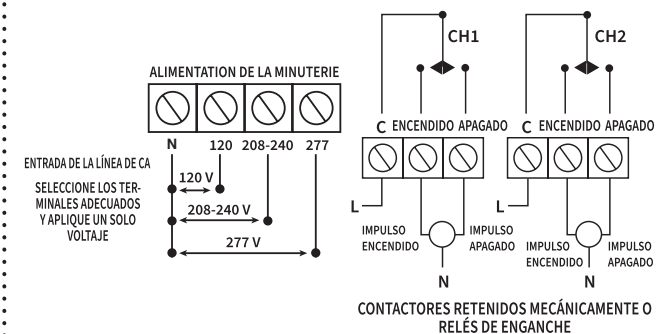

! PRECAUCIÓN !
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Es posible que se necesite más de un interruptor de desconexión para desenergizar el equipo antes de realizar de mantenimiento. Desconecte la alimentación en el panel principal antes de instalar o realizarle mantenimiento a este control de iluminación o al equipo conectado a éste.
VUELVA A COLOCAR EL AISLAMIENTO DESPUÉS DE REALIZAR EL CABLEADO.

DZM200BP LI-726(F)

NSI Industries, LLC
TORK INSTRUCTION

DZM200BP
LI-726(F)
3.5" x 7.5"
1/0 (BLACK)
01/2025