

FITS INTO THESE CASES
CONVIENE A CES BOÎTIERS
CALZA EN ESTAS CAJAS

All / Tous / Todo:	All / Tous / Todo:
1100s	T100s T10000s T210000s T300000s T400000s

TYPE	VOLTAGE 60Hz	RATINGS
General Purpose	120/208-277VAC	40A
Resistive	120/208-277VAC	40A
Tungsten	120VAC	40A
Ballast	120/208-277VAC	20A
Electronic Ballast (LED)	120/208-277VAC	16A
Pilot Duty	120VAC / 240VAC	1100VA / 2200VA
Short Circuit Rating	120/208-277VAC	5KA
Motor	120VAC / 240VAC	2 HP / 5 HP

TYPE	TENSION DE 60 Hz	CAPACITÉ
Usage Général	120/208-277 V c.a.	40A
Résistif	120/208-277 V c.a.	40A
Tungstène	120 V c.a.	40A
Ballast	120/208-277 V c.a.	20A
Ballast Électronique (DEL)	120/208-277 V c.a.	16A
Pilote	120 V c.a. / 240 V c.a.	1100VA / 2200VA
Courant de Court-Circuit	120/208-277 V c.a.	5KA
Moteur	120 V c.a. / 240 V c.a.	2 HP / 5 HP

TIPO	VOLTAJE DE 60 Hz	CLASIFICACIONES
Uso General	120/208-277 VCA	40A
Resistivo	120/208-277 VCA	40A
Tungsteno	120 VCA	40A
Balastro	120/208-277 VCA	20A
Balastro Electrónico (LED)	120/208-277 VCA	16A
Servicio Piloto	120 VCA / 240 VCA	1100VA / 2200VA
Clasificado Para Corto Circuito	120/208-277 VCA	5KA
Motor	120 VCA / 240 VCA	2 HP / 5 HP

▲ **WARNING:** Cancer and reproductive harm.
▲ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo.
▲ **ADVERTISSEMENT:** Cancer et troubles de l'appareil reproducteur.
www.PSEWarnings.ca.gov

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

FOR TECHNICAL SUPPORT:
NSI Industries
800.321.5647
nsiindustries.com

SOUS-RECHERCHER:
PARA CONSULTAR CON
EL SERVIDOR TÉCNICO:
888.500.4598

TORK
1109AM-IAP

0-24 HOURS



UNIVERSAL REPLACEMENT TIMER
MINUTERIE DE REMPLACEMENT UNIVERSELLE
TEMPORIZADOR DE REPUESTO UNIVERSAL

MECHANISM ONLY
MÉCANISME SEULEMENT / SÓLO MECANISMO
120/208-240/277VAC

2 YEAR WARRANTY

UL LISTED

LIVE LIFE SMARTER™
Dual voltage ready
DPST contacts
Sealed clock motor
Day/night dial
Commercial grade
UL tested per UL/CSA
Longest industry warranty

VIVEZ PLUS INTELLIGEMMENT
Prêt pour bi-tension
Contacts bipolaires unidirectionnels
Moteur de minuterie scellé
Cadran jour/nuît
Qualité commerciale
Testé UL selon UL/CSA
Garantie la plus longue de l'industrie

VIVA LA VIDA SABIAMENTE
Listo para voltaje doble
Contactos DPST
Motor de reloj sellado
Perilla diurna/nocturna
Uso comercial
Probado por UL según UL/CSA
La garantía más extensa de la industria

1109AM-IAP

2 YEAR WARRANTY

1109AM-IAP


UNIVERSAL TIMER MECHANISM
MÉCANISME DE MINUTERIE UNIVERSELLE
MECANISMO DE TEMPORIZADOR UNIVERSAL

0-24 HOURS

TORK
120/208-240/277VAC

EASY INSTALLATION
INSTALLATION FACILE / FÁCIL INSTALACIÓN

T101

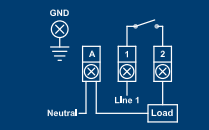


Disconnect power. Remove installed timer model T101 as follows:
Remove terminal A wires and label them A. Remove terminal 1 wire and label it 1. Remove terminal 2 wire and label it 2. Remove mechanism from case.

Coupez l'alimentation électrique. Enlevez la minuterie modèle T101 comme suit:
Détachez les fils de la borne A et identifiez-les à l'aide de la lettre A. Détachez le fil de la borne 1 et identifiez-le à l'aide du chiffre 1. Détachez le fil de la borne 2 et identifiez-le à l'aide du chiffre 2. Retirez le mécanisme du boîtier.

Desconecte la energía. Retire el temporizador modelo T101 instalado de la siguiente manera:
Retire los cables del terminal A y etiquételos A. Retire el cable del terminal 1 y rotulelo 1. Quite el cable del 2 y etiquételo 2. Retire el mecanismo de la caja.

1109AM-IAP

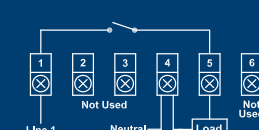


Install TORK timer model 1109AM-IAP as follows:
Secure labeled A wires to terminal 4. Secure labeled 1 wire to terminal 1. Secure labeled 2 wire to terminal 5.

Installez la minuterie TORK modèle 1109AM-IAP comme suit:
Raccordez les fils A à la borne 4. Raccordez le fil 1 à la borne 1. Raccordez le fil 2 à la borne 5.

Instale el temporizador TORK modelo 1109AM-IAP de la siguiente manera:
Fije los cables rotulados A al terminal 4. Fije el cable rotulado 1 al terminal 1. Fije el cable rotulado 2 al terminal 5.

T104

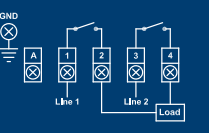


Disconnect power. Remove installed timer model T104 as follows:
Remove terminal 1, 2, 3 and 4 wires and label them 1, 2, 3 and 4, respectively. Remove mechanism from case.

Coupez l'alimentation électrique. Enlevez la minuterie modèle T104 comme suit:
Détachez les fils des bornes 1, 2, 3 et 4 et identifiez-les respectivement à l'aide des chiffres 1, 2, 3 et 4. Retirez le mécanisme du boîtier.

Desconecte la energía. Retire el temporizador modelo T104 instalado de la siguiente manera:
Retire los cables de los terminales 1, 2, 3 y 4 y rotulelos 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Retire el mecanismo de la caja.

1109AM-IAP

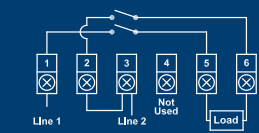

Install TORK timer model 1109AM-IAP as follows:
Install jumper wire across terminals 2 and 3. Secure labeled 1 wire to terminal 1. Secure labeled 2 wire to terminal 5. Secure labeled 3 wire to terminal 3. Secure labeled 4 wire to terminal 6.

Installez le modèle de minuterie TORK 1109AM-IAP comme suit:
Installez le fil de liaison entre les bornes 2 et 3. Fixez le fil étiqueté 1 à la borne 1. Fixez le fil étiqueté 2 à la borne 5. Fixez le fil étiqueté 3 à la borne 3. Fixez le fil étiqueté 4 à la borne 6.

Instale la minuterie TORK modelo 1109AM-IAP como sigue:
Instale un fil de liaison entre las bornes 2 y 3. Raccordez le fil 1 à la borne 1. Raccordez le fil 2 à la borne 5. Raccordez le fil 3 à la borne 3. Raccordez le fil 4 à la borne 6.



NSI Industries, LLC
TORK TIME SWITCH
1109AM-IAP
Packaging#: 10408(E)
4C/0
8.5"(H) x 4.91"(W) x 3.52"(D)
07/2024



CMYK VALUES
PMS 541C
C=100|M=0|Y=32|K=22
PMS 377C
C=58|M=22|Y=100|K=4